

TRÄDVÅRDSPLAN BRF NIO LÄNGOR

BLACKEBERG - HÖSTEN 2014



KONTAKTA OSS

HSB Stockholm, Mark & Trädgård
Kajsa Falkman, Landskapsingenjör
010-442 14 51
mark.tradgard@hsb.se



HSB – där möjligheterna bor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	SIDNR:
Mål och metod	4
Övergripande beskrivning	5-6
Förklaringar till protokollet	7-9
Konditionsbedömning	10
Protokoll som innehåller inventeringsformulär och åtgärdsplan	11-24
Nyplanteringsförslag	25
Karta	26-27

Trädvårdsplan

En trädvårdsplan ger en nödvändig överblick samt ett mål med områdets trädbestånd. En trädvårdsplan effektiviserar arbetsinsatserna och gör beståndet säkrare. Den fungerar som en värdefull dokumentation för framtiden så tidigare eventuella misstag inte ska upprepas. Dokumentet innehåller fakta som ligger till grund för en fortsatt uppföljning av trädbeståndet.

Mål

Säkerhet för alla trafikanter, gående, barn och övriga besökare har högsta prioritet, detta uppnås genom att ha ett livskraftigt och väl fungerande trädbestånd.

När det gäller träd i naturmark så ska den biologiska mångfalden stå i fokus, men träd som utgör en direkt fara ska avlägsnas.

Artrikedomen på träd ska bevaras, vilket säkrar beståndet vid eventuell artspecifik sjukdom. Att få ett hållbart trädbestånd sett över tiden är viktigt och då gäller det att hitta trädarter som ersättare för gamla, sjuka och felplacerade träd, samt även hitta nya bra placeringar för träd.

Succession är viktigt, därför gäller det att med jämna mellanrum även nyplantera. Faller man träd ska man också plantera nya, gärna några år i förväg så de hinner etablera sig och fortare fylla sin plats.

Metod

Besiktningen utfördes via en såkallad okulär observation. Modellen som används för att konstatera ett trads kondition utifrån är hämtad från Professor Claus Mattheckts arbete gällande VTA (Visual Tree Assessment, det vill säga okulär trädbedömning).

Observera att vi endast kan ta hänsyn till det som finns ovan markytan. Vilket innebär att vi ej gör bedömningar utifrån om trädets rötter gör några skador som ej är synliga.

Att arbeta med trädvårdsplanen

Börja med att läsa igenom hela planen från början till slut. Behandla i första hand de träd som är rödmarkerade i protokollet. De som är farliga och kan orsaka olyckor. Ta sedan hand om de träd som ska bevaras och utför rekommenderade beskärningar och liknande, redovisade som prioritet 1 i protokollet. Sedan bör en nyplantering äga rum, för att ersätta de träd som tagits bort.

Uppdatering

På grund av att träd är levande och konditionen snabbt kan variera rekommenderar vi att Trädvårdsplanen uppdateras vart femte år.

Övergripande beskrivning

Det är björk, skogsek, tall och skogslönn som dominerar trädbeståndet på Brf Nio längor. Majoriteten av träden har stått sen husen byggdes och har blivit magnifika exemplar. Varje träd är beskrivet separat i protokollet men överlag så är de i mycket god kondition. Att ett träd har blivit gammalt är inte synonymt med att det behöver tas ner eller bytas ut, utan det är vitaliteten och trädets kondition som utgör ifall det är dags att avverkas. Det är några av träden som står nära byggnaderna och det kan verka oroväckande, men då trädet mår bra och inte uppvisar några tecken på svagheter så är risken liten för att det ska trilla. Några garantier finns såklart inte.

Eftersom det nästintill saknas unga träd så är rekommendationen att nyplantera. På ritningen är några exempel på placeringar markerade men fler träd kan med fördel placeras ut under de närmaste åren. De är inte föreslagna på ritningen nu eftersom de träd som finns idag är så stora så skulle de skugga ut nyplanterade träd om de ska stå för länge brevid varandra. De flesta av de befintliga träden kommer stå minst 10 år till och därför bör en utökad nyplantering ske när man vet att det enbart är 2-3 år kvar innan det är dags för en avverkning. Det är många faktorer som avgör att ett träd etableras vid en nyplantering. Främst handlar det om tillgången på solljus och vatten, men även markens beskaffenheter spelar stor roll. Därför är det viktigt att nyplantera regelbundet för att träd i olika åldrar kan ta efter varandra när det av olika anledningar är dags att avverka.

I den tidigare genomgången av träden som gjorts av en trädgårdsdesigner från Zetas Finsmakarens Trädgård rekommenderas att nyplantering ska ske av en lägre art. Detta är en god idé där exempelvis prydnadskörsbär skulle kunna bidra med fantasistiska blomning på våren och sprakande höstfärger.

Det är roligt att se att så många träd är så välbevarade som de är. Några av ekarna och lönnarna är hårt skurna sen tidigare, men går att bevara. Ekarna bör lämnas under några år för att de ska kunna återhämta sig. Se den övre bilden till höger. På lönnarna bör man gå in och avlasta kronorna då tidigare hård beskärning har skapat många svaga infästningar mellan gren och stam. Se bild till höger.





Konditionsbedömning/Nyplantering

I protokollet har en klassificering gjorts utifrån vilken kondition träden bedöms vara i. I en skala från A-E, se diagram senare i dokumentet. Här kan vi se att träden på Brf Nio längor är över lag i god kondition.

Nyplantering är något som bör ske med jämna mellanrum då det tar några år för träd att etablera sig på platsen och innan de har hunnit växa upp och bidra med höjd till utemiljön kan det hända mycket med de befintliga träden på plats. När man nu vet om att några träd behöver plockas bort inom ett antal år är det lämpligt att redan nu nyplantera.

När det gäller träd som skuggar uteplatser så går det ofta att skära ur vissa delar av kronorna för att få ett större ljusgenomsläpp. Rådet är att alltid överväga en kronreducering före en avverkning. Det tar ändå många år för ett träd att växa sig stort och det kan gå väldigt snabbt att ta ett beslut för avverkning.

Träd nummer 26 är en tall som har en död topp. Detta är med största sannolikhet ett angrepp av en svamp som kallas törskate. Trädet går att rädda genom att det som är dött kapas bort. Tallen bör dock hållas under uppsikt så inte svampen sprider sig trots att de delar som är angripna tagits bort. Se bild ovan.

Förklaringar till protokollet

Protokollet består av 2 separata delar, trädinventering och åtgärdsplan. Trädinventering är en besiktning av det nuvarande förhållandet för trädet, information om bl.a. art, ståndort och storlek. Åtgärdsplanen grundar sig i inventeringen och ger en hänvisning till vilka åtgärder som behövs, samt en prioritering. Nedan följer en mer ingående beskrivning.

Protokollet fylls i med ett X i de delar som återfinns i verkligheten, ett (X) inom parentes betyder att det problemet finns men inte i så stor utsträckning.

Trädnummer:

Träden markeras inte ute på plats, utan enbart på den bifogade kartan med ett nummer.

Trädart:

Svenskt namn på trädet.

Stamomfång:

Omkretsen mäts 1 meter ovan mark och i de fall det finns flera stammar så mäts varje stam för sig.

Yttyp:

G	Gräsyta (är i de flesta fall en klippt gräsyta)
S	Sly
GR	Grus eller singelyta
PL	Planteringsyta
H	Hårdgjord yta (markyta klädd med sten, betong eller asfalt)
ÖP	Öppen jordyta
NM	Naturmark

Skadat rotsystem:

Om det finns synliga rötter som av olika orsaker blivit skadade, eller om rötterna ligger ytligt och lätt skadas.

Frisk stam:

En frisk stam har inga synliga skador, sprickor, hål eller svampangrepp.

Stamskada:

Skador på stammen som kan ha orsakats på olika sätt.

Stamsprickor:

Sprickor kan i vissa fall finnas naturligt beroende på art. Viktigt att se över om sprickan tenderar att bli större eller om den är torr och trädet vallar över fint. Sprickor är en ingångsport för många sjukdomar.

Hål i stam:

Dessa kan uppkomma på både naturlig och onaturlig väg. Även här är det viktigt att se över från fall till fall om trädet läker eller om hålet tenderar att bli större och större.

Svamp på stam:

Olika svampar har olika inverkan på trädet. Är det svampar som är direkt farliga för trädet står det utskrivet i protokollet.

Frisk krona:

En krona som inte har torra/korsande grenar i för stor utsträckning, inga synliga skador, välbalanserad och en god vitalitet. I protokollet kan frisk krona vara ikryssat samtidigt som t.ex. torra/korsande grenar eftersom kronan fortfarande kan vara frisk men behöva vissa mindre åtgärder.

Torra/korsande grenar:

Kronan på ett träd kan vara frisk men ändå innehålla torra och korsande grenar. Dessa bör rensas ur för att undvika eventuella olyckor. Har ett och samma träd flertalet stora döda grenar kan det vara direkt farligt.

Svag infästning mellan stam och gren:

En svag infästning kan uppstå både vid uppdelning av stammen i två sekundära stammar, inåt växande bark eller vid en tung sidogren. Även spetsiga greninfästningar bör uppmärksammas.

Obalans:

Om det är obalans i kronan går flertalet grenar åt samma håll.

Tidigare hamlat/toppat:

Hamling är om grenarna skurits in till stammen regelbundet från trädet var ungt. Detta gjorde i det gamla jordbruket för att få mat till boskapen. Dessa träd har en speciell karaktär vilket skall uppmärksammas i en trädvårdsplan. Om toppen har avlägsnats innebär det toppats.

Stympat:

Ett träd som tagit allvarlig skada p.g.a. stora grenar avlägsnats eller rentav hela kronan. Ett allvarligt ingrepp för trädets fortsatta överlevnad.

Inga åtgärder:

Trädet är i så gott skick att ingenting behöver göras.

Standard trädvård:

Att torra, sjuka, farliga, svaga, korsande, skavande och felplacerade grenar avlägsnas.

Så kallade grentappar tas bort utanför övervallningsved och grenar som har en diameter tjockare än 10 cm bör inte beskäras.

Ta bort stora torra grenar:

Döda grenar skärs bort. Om det finns döda grenar där snittet blir större vid en beskärning ska en bedömning ske från fall till fall hur mycket som är lämpligt att ta bort.

Avlastning /reducering:

Om trädets omfång har blivit för stort kan en reducering av kronan göras vilket görs genom att grenar som är maximum 10 cm i diameter skärs tillbaka till en levande sidogren som inte understiger 1/3 av original grenens diameter. Alla beskärningar av sidogrenar skall ske utanför grenkragen och all beskärning av större stammar skall ske ovanför grenbarksåsen.

Kronstabilisering:

Kan vara ett nödvändigt extra stöd för flerstammade träd med svaga stamfördelningspunkter, eller på grund av en för kraftigt dominerande gren för att undvika fläkning. Kronstabiliseringen innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra med hjälp av en UV beständig trädsele i syfte att ge stöd i kronan och därigenom göra kronan stabilare. Stabiliseringen placeras på minst 2/3 höjd av avståndet mellan stamfördelningspunkten och kronans topp.

Uppbyggnadsbeskärning:

Unga nyplanterade träd skall beskäras efter etablering i ett uppbyggande syfte, d v s trädets grenarkitektur förbättras. Denna försiktiga korrigering av kronan bör göras årligen under ca 10 år och innebär att alla korsande grenar, dubbeltoppar och döda grenar tas bort, även spetsiga grenvinklar undviks.

Ståndortsförbättring:

Ståndort = olika delar som karakteriserar den plats där trädet växer, som t.ex. klimat, topografi och jordmån. Ståndortsförbättring kan göras på olika sätt, ex vis om ett träd står i hårdgjord yta att man skär upp ytan för att på så sätt tillföra både vatten och syre till rotsystemet. Även ett träd som står i naturmark kan behöva ståndortsförbättras om det t.ex. rör sig mycket folk i området så marken blir sliten, packad och rötter kommer upp i ytan, då kan man behöva luckra och föra på nytt material.

Ombesiktning (inom...år):

Om ett träd har skador som borde göra att det inte mår bra men att det fortfarande ser ut att vara i en god kondition, då kan detta bero på att skadorna ännu inte påverkat trädet, eller att trädet lever på sparade resurser. Alltså är det viktigt att dessa träd ombesiktas med ett visst intervall. På så sätt kanske trädet kan pryda sin plats i några år till, men man har koll så att det inte orsakar någon skada.

Instrumentundersökning:

Detta behövs då ett träd har olika typer av stamskador och det svårt att med endast en okulär besiktning att avgöra konditionen. Genom att t.ex. använda en resistograph så kan man få ut hur tjock den friska delen är av stammen och därifrån få ut data om trädet är en direkt fara eller ej.

Avverkning:

I de fall trädet är i så dålig kondition att en avverkning rekommenderas bör detta göras omgående då trädet utgör en säkerhetsrisk, i detta fall bör man även avlägsna stubben genom stubbfräsning samt att göra en nyplantering i de fall det finns utrymme för ett nytt träd.

Nyplantering:

Nyplantering av nytt träd i samband med avverkning. Antingen i anslutning till platsen där det befintliga trädet står eller på en helt annan plats inom föreningens mark. Nyplanteringen kan ske några år före avverkning eller efteråt beroende på det specifika trädets nuvarande kondition. Förslag på nyplantering återfinns i nyplanteringsplanen.

Konditionsbedömning:

Denna bedömning visar trädets aktuella tillståndstatus vid besiktning. Se diagram för mer ingående beskrivning.

Prioritet 1-3:


Med en prioritetsindelning menas att de som har en 1:a måste åtgärdas omgående. De som har en 2:a måste åtgärdas inom viss framtid och de med en 3:a kan avvaktas med så länge om inte något annat är förtydligat i protokollet. Prioriteringen bygger i första hand på om trädet kan vålla skada. Detta är en vägledning för att de som ska jobba efter planen ska veta vad som är viktigast att börja med.

Konditionsbedömning översikt - Brf Nio längor

Indelningen av trädens kondition fördelar sig enligt nedanstående :

A	7 st
B	32 st
C	5 st
D	0 st
E	0 st

Totalt antal träd: 44 st

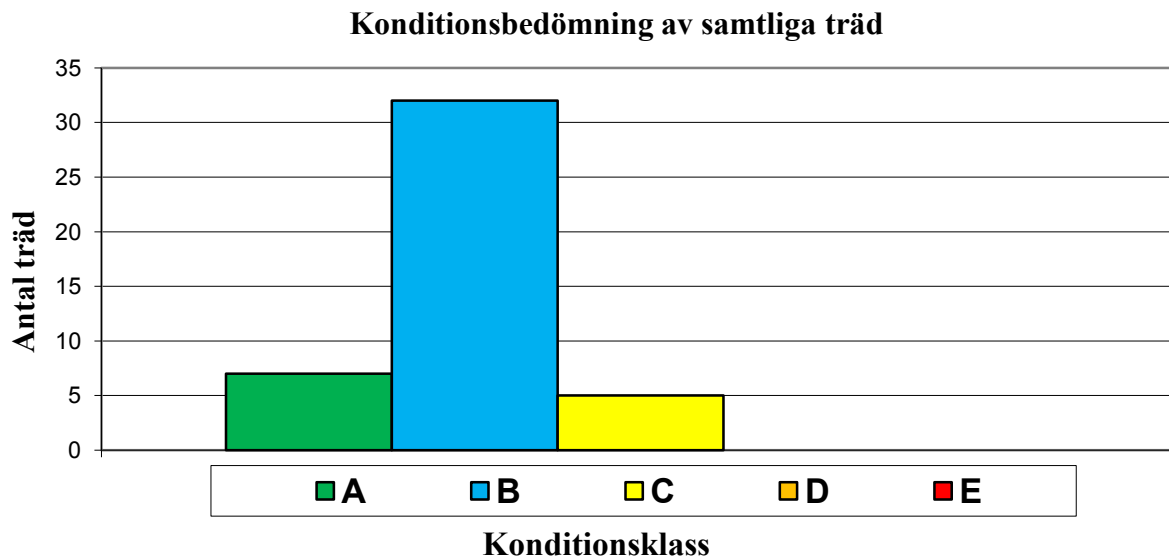

Klassificering av trädens kondition.

- A** Träd i mycket god kondition med välformad krona och utan några skador.
- B** Träd i god kondition med några mindre skador på stammen eller i kronan. Kronan är välbalanserad och skadorna som finns utgör inte någon fara för trädets strukturella byggnad.
- C** Trädets kondition innebär inte någon omedelbar fara, men det kan bli ett problemträd inom en relativt kort period (inom 5 år) om inte trädvårdande insatser utförs. Beskärningssår, strukturellt svaga punkter, obalanserad krona och eventuellt med skador på rotsystemet.
- D** Träd i dålig kondition med stora beskärnings/mechaniska sår, svampinfektion och en obalanserad krona med en stor mängd döda grenar. Ett potentiellt instabilt träd som kommer att bli farligt inom en kort tidsperiod (inom 1-2 år).
- E** Träd med ett stort antal skador och strukturellt svaga punkter. Kronan håller på att dö ut och rotsystemet är eventuellt allvarligt skadat. Trädet är farligt och utgör en allvarlig fara för omgivningen.



Plats: Brf Nio långor

Upprättad av: Kajsa Falkman

Datum: 2014-11-06

TRÄDINVENTERING																											ATGÅRDSPLAN									
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3								
1	Tall	154	G	X						X	(X)					X												A	3							
																													3							
																													3							
2	Tall	140	NM				X			X						X												B	3							
																													3							
																													3							
3	Tall	148	NM		X					X						X												A	3							
																													3							
																													3							
4	Björk	183	G		X					X	X								X									B	1							
																													1							
																													1							
5	Björk	77	G		X						X		X					X										B	2							
	Träd 5-7 står i så nära varandra att de bildar en enhet. De bör därför beskåras som de hade en gemensam krona.																										2									
																														2						
6	Björk	131	G		X						X		X					X										B	2							
																													2							
																													2							
7	Björk	125	G		X						X		X					X										B	2							
																													2							
																													2							

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

13

8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	



Plats: Brf Nio längor

TRADINVENTERING															ATGARDSPLAN													
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamsprickor	Hål i stam	Swamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3	
15	Skogslönn	163	G	X	X				X		X							X									B	2
16	Skogsek	178	G	X	X							X	(X)	X								5					C	3
	Tidigare hårt skuret. Avvakta några år och se hur trädet reagerar, det ser ändå ut att vara i god kondition och på sikt skulle det kunna gå att bygga upp en krona.																											
	Skogsek	218	H/PL	X	X					X				(X)	X							5					C	3
	Tidigare hårt skuret. Avvakta några år och se hur trädet reagerar, det ser ändå ut att vara i god kondition och på sikt skulle det kunna gå att bygga upp en krona.																											
	Skogsek	241	G	X	X					X						X						3					B	1
19	Tall	188	G	X	X			X				X						X					3				A	1
	Lutar in över husen, men kronan går att avlasta.																											
20	Skogsek	247	G	X	X					X						X						3					B	1
21	Oxel	180	G	X	X					X						X											B	2
	Gallra ur kronan.																											

15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	



Plats: Brf Nio längor

Trädnummer	TRADINVENTERING															ATGARDSPLAN											Prioritet 1-3		
	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering		Kondition/vitalitet	
22	Oxel	203	G	X						X							X											B	2
	Gallra ur kronan försiktigt. Träd 22-23 skärs som en enhet.																												
23	Oxel	198	G		X					X								X										B	2
	Gallra ur kronan försiktigt.																												
24	Skogslönn	178	G		X					X		X						X		X								B	2
25	Björk	219	G		X					X								X						3				B	2
	Ett äldre träd men i god kondition. Gallra ur döda grenar.																												
26	Tall	163	G		X						X								X					2				C	1
	Toppen är död vilket visar på angrepp av svampen förskate. Skär bort det som är dött och håll under uppsikt så inte svampen sprider sig.																												
27	Tall	164	G		X					X							X											B	3
28	Skogslönn	175	G		X					X		X								X								B	2

22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	



Plats: Brf Nio längor

ATGARDSPLAN																														
Trädnummer	TRÄDINVENTERING															ATGARDSPLAN														
	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stampsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
29	Skogslönn	169	G	X	X						X	X							X				X					B	2	
30	Tall	170	G	X	X				X							X												A	3	
31	Prydnadskörsbär	66	G	X	X				X				X											5				A	2	
32	Skogsek	55	G	X	X				X															X	X	X	B	2		
33	Oxel	90	NM	X	X								X											(X)				C	1	
34	Björk	80	G	X	X				X	X						X											B	3		
35	Björk	80	G	X	X				X	X						X											B	3		

29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	



Plats: Brf Nio längor

TRADINVENTERING		ATGARDSPLAN																											
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Averkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3	
36	Björk	144	G	X	X					X		X							X					3			B	2	Trädet är i god kondition. En större huvudgren som går in emot byggnaden har en svag infästning mot stam och bör reduceras.
37	Björk	109	G	X	X					X			X											3			B	2	
38	Skogsek	208	NM	X	X					X							X	X									B	1	
39	Björk	135	G				X			X														3			B	2	
40	Skogsek	177	G	X	X					X	X						X										B	1	
41	Björk	172	G	X	X					X							X										B	1	
42	Tall	162	G	X	X					X							X										A	3	
																												3	

36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	



Plats: Brf Nio långor

Trädinventering		Åtgärdsplan																											
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stampsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3	
43	Tall	167	G		X					X						X											B	3	
																													3
44	Tall	154	G		X					X						X											A	3	
																													3
45																													3
46																													
47																													
48																													
49																													

43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	

FÖRSLAG TILL NYPLANTERING

Litt	Vetenskapligt namn	svenskt namn	höjd	kvalitet
<u>Träd</u>				
FT1	Prunus sargentii	bergskörsbär	8-10	solitär 250-300
FT2	Sorbus 'Astrid'	prydnadsrönn	4-5	högstam 10-12


Även ersättare av samma arter som finns idag är lämpliga att återplantera:

Acer platanoides	skogslönn
Betula pendula	björk
Pinus sylvestris	tall
Quercus robur	skogsek

Trädvårdsplan

Karta 1 av 2

Brf Nio Längor- Blackeberg

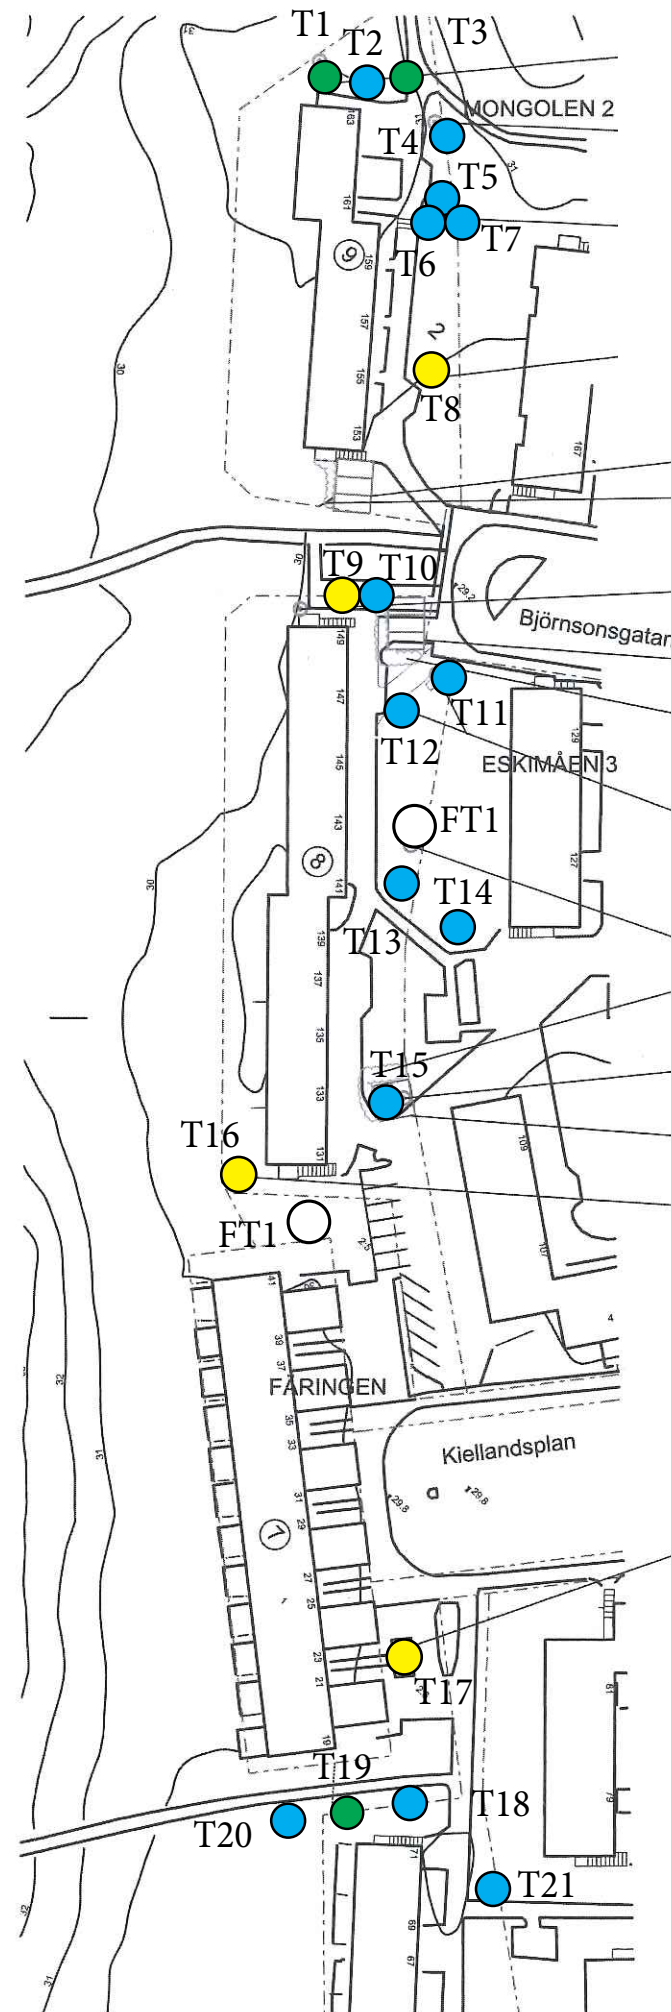

Teckenförklaring :

- Träd i konditionsklass A
- Träd i konditionsklass B
- Träd i konditionsklass C
- Träd i konditionsklass D
- Träd i konditionsklass E


T26 - Trädets nummer i protokollet

FT1 ○ - Föreslaget träd för
nyplantering, se art i listan

Trädvårdsplan

Karta 2 av 2

Brf Nio längor - Blackeberg

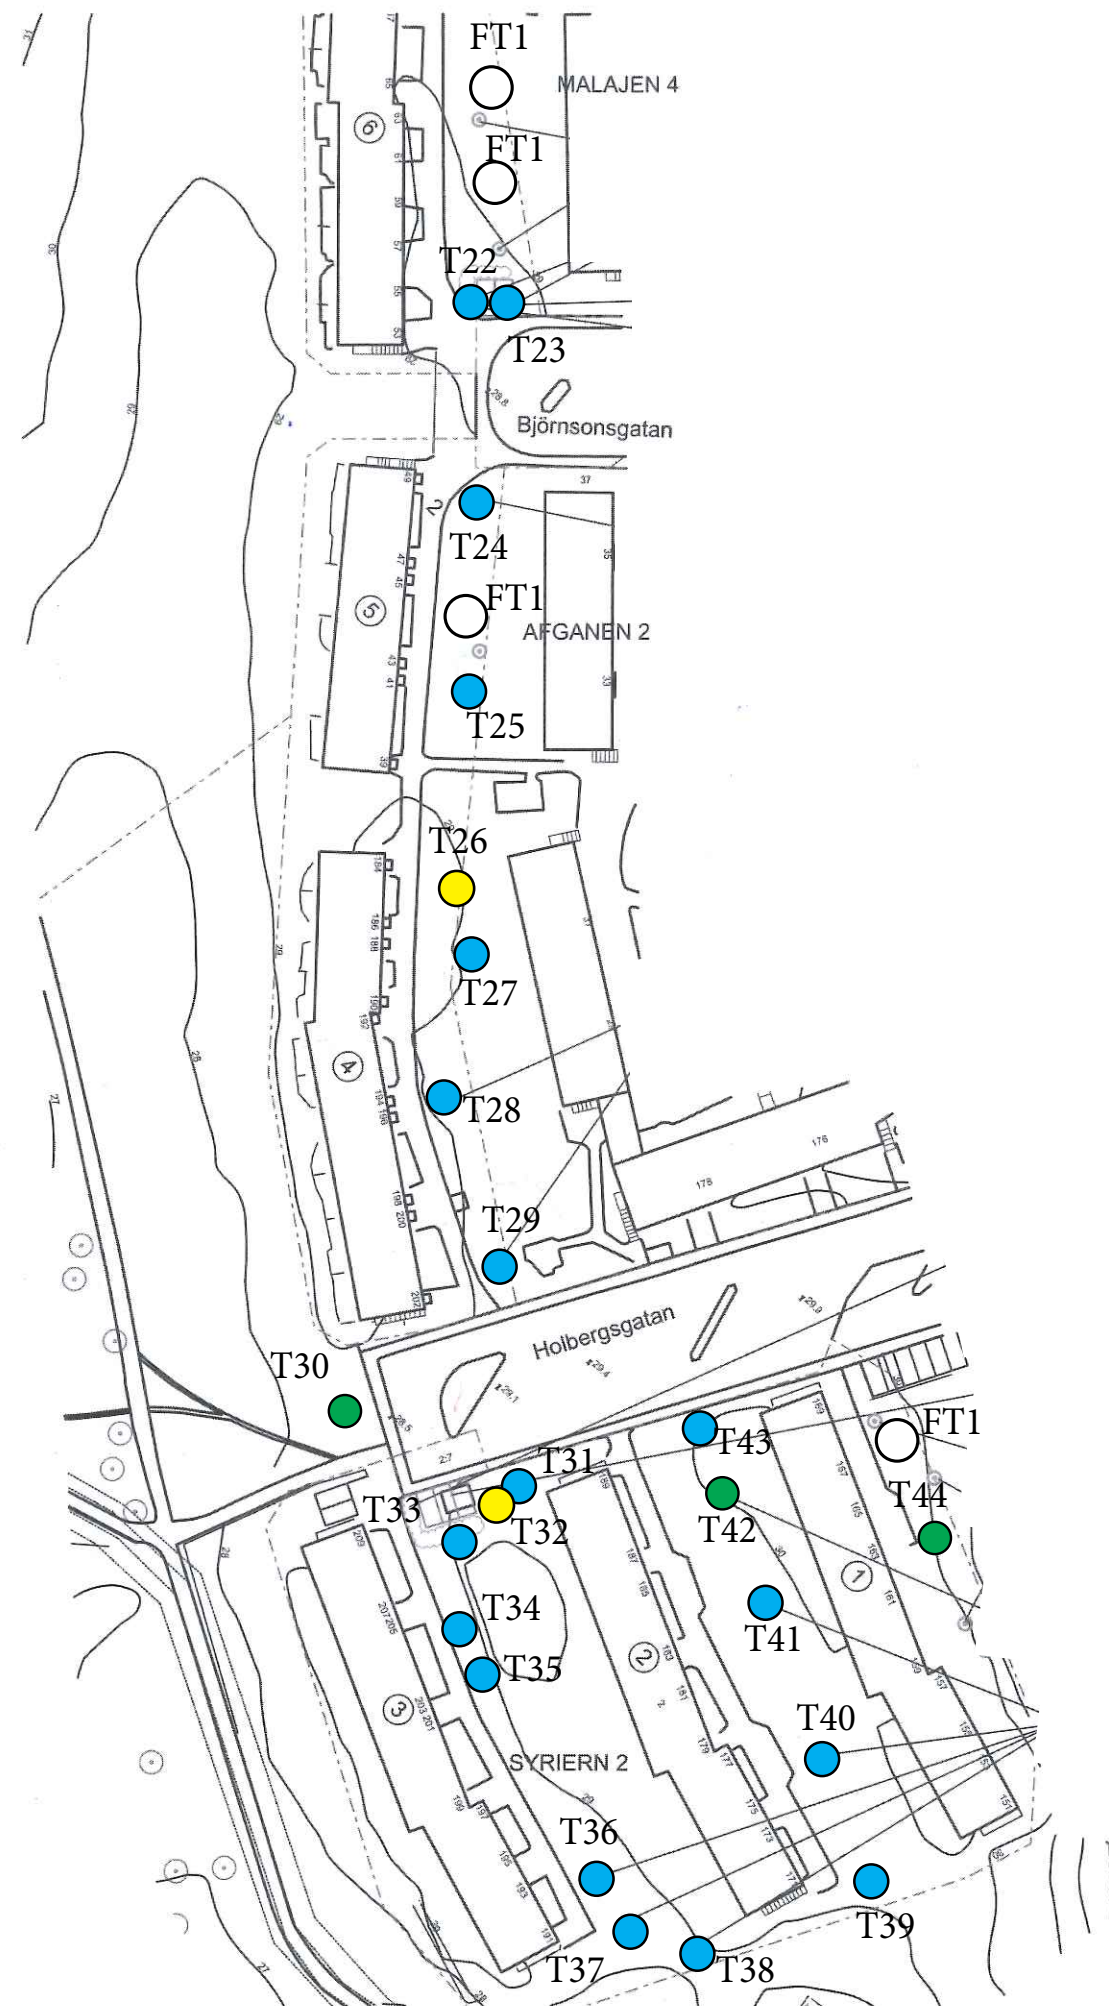

Teckenförklaring:

- Träd i konditionsklass A
- Träd i konditionsklass B
- Träd i konditionsklass C
- Träd i konditionsklass D
- Träd i konditionsklass E

T26 - Trädets nummer i protokollet

FT1 ○ - Föreslaget träd för
nyplantering, se art i listan